

DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS
 plūdu seku likvidācijai Alūksnes nodaļas pārvaldīšanā esošajā autoceļu tīklā.

Nr.p. k.	Darba nosaukums	Vienību izcenoj. Nr.	Vienību izmēri	Darba daudzums	Vienības cena LVL	Darbu izmaksa LVL
1	2	3	4	5	6	
	Autoceļš V402 Zaiceva -Putrovka km 4,150- 4,750					
1.	iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos	4.2.5.	m3	170	15,59	2650,30
2.	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	240	23,51	5642,40
	Kopā					8292,70
	PVN 21%					1741,47
	Kopā darbi pēc līgumcēnām:					10034,17
	Autoceļš V376 Ape -Ādams km 8,100- 8,900					
3.	iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos	4.2.5.	m3	50	15,59	779,50
4.	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	360	23,51	8463,60
	Kopā					9243,10
	PVN 21%					1941,05
	Kopā darbi pēc līgumcēnām:					11184,15
	Autoceļš V372 Gaujiena Lejaskrogs km 4,0504,200 un 4,350- 4,500					
5.	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	120	23,51	2821,20
	Kopā					2821,20
	PVN 21%					592,45
	Kopā darbi pēc līgumcēnām:					3413,65
	Autoceļš V371 Vireši - Dūre -Lejasciems km 10,350-10,400 un 15,800-15,960					
6.	Izskalojumu aizbēršana	5.1.1.	m3	200	20,11	4022,00
	Kopā					4022,00
	PVN 21%					844,62
	Kopā darbi pēc līgumcēnām:					4866,62

Autoceļš P42 Vīlaka - Zaiceva - Krievijas robeža km 23,185; 24,990; 26,380; 34,660; 39,900; 35,100									
7.	Plastmasas caurteku ar diametru 1.0m uzstādīšana	2.2.2.1.2.5.	m	11	238,03	2618,33			
8.	Plastmasas caurteku ar diametru 0,8m uzstādīšana	2.2.2.1.2.4.	m	11	167,31	1840,41			
9.	Plastmasas caurteku ar diametru 0,6m uzstādīšana	2.2.2.1.2.3.	m	11	106,59	1172,49			
10.	Plastmasas caurteku ar diametru 0,5m uzstādīšana	2.2.2.1.2.2.	m	33	77,07	2543,31			
11.	Ceļa sāngrāvju tīrīšan ar ekskavatoru , izmetot grunti atbērtnē	5.2.3.	m3	450	3,74	1683,00			
12.	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	180	23,51	4231,80			
Kopā						14089,34			
PVN 21%						2958,76			
Kopā darbi pēc līgumcēnām: 17048,10									
Autoceļš V 392 Klimentīne -Akaviņas km 2,200 un 3,500									
13.	Plastmasas caurteku ar diametru 0,6m uzstādīšana	2.2.2.1.2.3.	m	11	106,59	1172,49			
14.	Plastmasas caurteku ar diametru 0,5m uzstādīšana	2.2.2.1.2.2.	m	11	77,07	847,77			
15.	Ceļa sāngrāvju tīrīšan ar ekskavatoru , izmetot grunti atbērtnē	5.2.3.	m3	150	3,74	561,00			
16.	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	60	23,51	1410,60			
Kopā						3991,86			
PVN 21%						838,29			
Kopā darbi pēc līgumcēnām: 4830,15									
Autoceļš P23 Valka -Vīreši km 34,720 un 36,480									
17.	Plastmasas caurteku ar diametru 0,6m uzstādīšana	2.2.2.1.2.3.	m	11	106,59	1172,49			
18.	Plastmasas caurteku ar diametru 0,5m uzstādīšana	2.2.2.1.2.2.	m	11	77,07	847,77			
19.	Ceļa sāngrāvju tīrīšan ar ekskavatoru , izmetot grunti atbērtnē	5.2.3.	m3	150	3,74	561,00			
20.	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	60	23,51	1410,60			
Kopā						3991,86			
PVN 21%						838,29			
Kopā darbi pēc līgumcēnām: 4830,15									
Autoceļš V376 Ape -Ādams km 6,980 un 7,400									
21.	Plastmasas caurteku ar diametru 0,8m uzstādīšana	2.2.2.1.2.4.	m	22	167,31	3680,82			
22.	Ceļa sāngrāvju tīrīšan ar ekskavatoru , izmetot grunti atbērtnē	5.2.3.	m3	150	3,74	561,00			
23.	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	60	23,51	1410,60			
Kopā						5652,42			
PVN 21%						1187,01			
Kopā darbi pēc līgumcēnām: 6839,43									

	Autocelš V379 Karva -Rezaka km 4,020							
24.	Plasmasas caurteku ar diametru 0,5m uzstādīšana	2.2.2.1.2.2.	m	11	77,07	847,77		
25.	Ceļa sāngrāvju tīrīšan ar ekskavatoru , izmetot grunti albērtīnē	5.2.3.	m3	75	3,74	280,50		
26.	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	30	23,51	705,30		
	Kopā					1833,57		
	PVN 21%					385,05		
	Kopā darbi pēc līgumcenām:					2218,62		
	Autocelš V378 Alsviķi - Ādams km 6,110							
27.	Plasmasas caurteku ar diametru 0,5m uzstādīšana	2.2.2.1.2.2.	m	11	77,07	847,77		
28.	Ceļa sāngrāvju tīrīšan ar ekskavatoru , izmetot grunti albērtīnē	5.2.3.	m3	75	3,74	280,50		
29.	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	30	23,51	705,30		
	Kopā					1833,57		
	PVN 21%					385,05		
	Kopā darbi pēc līgumcenām:					2218,62		
	Pavisam kopā ar PVN					67483,66		

Pasūtītājs:

VAS LVC Vidzemes reģiona
Alūksnes nodaļas vadītājs


J.Priednieks



Uzņēmējs:

AS LAU Alūksnes ceļu rajona
Alūksnes iecirkņa vadītājs

I.Mucenieks

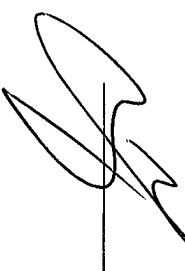

2013.gada 15. maijs

DEFEKTU AKTS

Alūksnē
 2013.gada 02.maijā

Par plūdu postījumiem LVC Vidzemes reģiona Alūksnes nodaļas pārvaldībā esošajā valsts autoceļu tīklā.

Komisija, kuras sastāvā ietilpst VAS "Latvijas Valsts ceļi" Vidzemes reģiona Alūksnes nodaļas vadītājs J.Priednieks, VAS "Latvijas Valsts ceļi" Vidzemes reģiona Alūksnes nodaļas būvinženieris V.Meļecis un AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Alūksnes ceļu rajona Alūksnes nodaļas vadītājs I.Mucenieks, apsekoja Alūksnes nodaļas valsts autoceļu tīklu.

Komisija konstatēja, ka plūdu rezultātā autoceļiem ir nodarīti sekojoši postījumi:

NPK	Defekta veids	Nepieciešamie darbi	Darbu adrese		Posma garums (km)	Mērv.	Darbu apjoms	Kopā
			no km	līdz km				
a/c V 402 Zaiceva - Putrovka								
1	Pavasara plūdos applūdusi ceļa sega, ceļa sega zaudējusi noturību.	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grants ceļos	4,200	4,600	0,40	m ³	170	170
2	Ūdens straume izskalojusi ceļa segumu.	Nesaistīta seguma atjaunošana	4,150	4,750	0,00	m ³	240,0	240,0
a/c V 376 Ape - Adams								
3	Pavasara plūdos applūdusi ceļa sega, ceļa sega zaudējusi noturību.	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grants ceļos	8,100	8,900	0,80	m ³	50	50
4	Ūdens straume izskalojusi ceļa segumu.	Nesaistīta seguma atjaunošana	8,100	8,900	0,80	m ³	360,0	360,0
a/c V 372 Gaujiena - Lejaskrogs								
5	Ūdens straume izskalojusi ceļa segumu.	Nesaistīta seguma atjaunošana	4,050 4,350	4,200 4,500	0,15 0,15	m ³	60,0 60,0	120,0
a/c V371 Vireši - Dūre - Lejasciems								
6	Pavasara plūdos ūdens bojājis visu ceļa konstrukciju parraujot blakus caurtekai	Izskalojumu aizbēršana	10,350	10,400	0,05	m ³	150,0	150,0
7	Pavasara plūdos ūdens izskalojis ceļa konstrukciju virs caurtekas	Izskalojumu aizbēršana	15,800	15,960	0,16	m ³	50,0	100,0
a/c P42 Viļaka - Zaiceva - Krievijas robeža								
8	Pavasara plūdos bojāta caurteka, tās posmi sadalījušies, bojāti un nav turpmāk izmantojami	Plastmasas caurtekas ar diametru 1,0m	23,185			m	11	11
9	Ūdens straume izskalojusi ceļa segumu.	Nesaistīta seguma atjaunošana	23,175	23,950	0,02	m ³	30,0	30,0
10	Ceļa sāngrāvis pieskalotas ar smilti un minerālgrunti	Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtņē	23,160	23,210	0,05	m ³	75	75
11	Pavasara plūdos bojāta caurteka, tās posmi sadalījušies, bojāti un nav turpmāk izmantojami	Plastmasas caurtekas ar diametru 0,5m	24,990			m	11	11
12	Ūdens straume izskalojusi ceļa segumu.	Nesaistīta seguma atjaunošana	24,980	25,000	0,02	m ³	30,0	30,0
13	Ceļa sāngrāvis pieskalotas ar smilti un minerālgrunti	Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtņē	24,965	25,015	0,05	m ³	75	75

14	Pavasra plūdos bojāta caurteka , tās posmi sadalījušies , bojāti un nav turpmāk izmantojami	Plastmasas caurtekas ar diametru 0,5m	26,380			m	11	11
15	Ūdens straume izskalojusi ceļa segumu.	Nesaistīta seguma atjaunošana	26,370	26,380	0,02	m ³	30,0	30,0
16	Ceļa sāngrāvis pieskalotas ar smilti un minerāl grunti	Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtnē	26,355	26,405	0,05	m ³	75	75
17	Pavasra plūdos bojāta caurteka , tās posmi sadalījušies , bojāti un nav turpmāk izmantojami	Plastmasas caurtekas ar diametru 0,5m	34,660			m	11	11
18	Ūdens straume izskalojusi ceļa segumu.	Nesaistīta seguma atjaunošana	34,650	34,670	0,02	m ³	30,0	30,0
19	Ceļa sāngrāvis pieskalotas ar smilti un minerāl grunti	Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtnē	34,635	34,685	0,05	m ³	75	75
20	Pavasra plūdos bojāta caurteka , tās posmi sadalījušies , bojāti un nav turpmāk izmantojami	Plastmasas caurtekas ar diametru 0,8m	34,900			m	11	11
21	Ūdens straume izskalojusi ceļa segumu.	Nesaistīta seguma atjaunošana	34,890	34,910	0,02	m ³	30,0	30,0
22	Ceļa sāngrāvis pieskalotas ar smilti un minerāl grunti	Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtnē	34,875	34,925	0,05	m ³	75	75
23	Pavasra plūdos bojāta caurteka , tās posmi sadalījušies , bojāti un nav turpmāk izmantojami	Plastmasas caurtekas ar diametru 0,6m	35,100			m	11	11
24	Ūdens straume izskalojusi ceļa segumu.	Nesaistīta seguma atjaunošana	35,090	35,110	0,02	m ³	30,0	30,0
25	Ceļa sāngrāvis pieskalotas ar smilti un minerāl grunti	Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtnē	35,075	35,125	0,05	m ³	75	75
a/c V392 Klimentine -Akavīpas								
26	Pavasra plūdos bojāta caurteka , tās posmi sadalījušies , bojāti un nav turpmāk izmantojami	Plastmasas caurtekas ar diametru 0,5m	2,200			m	11	11
27	Ūdens straume izskalojusi ceļa segumu.	Nesaistīta seguma atjaunošana	2,190	2,210	0,02	m ³	30,0	30,0
28	Ceļa sāngrāvis pieskalotas ar smilti un minerāl grunti	Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtnē	2,175	2,225	0,05	m ³	75	75
29	Pavasra plūdos bojāta caurteka , tās posmi sadalījušies , bojāti un nav turpmāk izmantojami	Plastmasas caurtekas ar diametru 0,6m	3,500			m	11	11
30	Ūdens straume izskalojusi ceļa segumu.	Nesaistīta seguma atjaunošana	3,490	3,510	0,02	m ³	30,0	30,0
31	Ceļa sāngrāvis pieskalotas ar smilti un minerāl grunti	Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtnē	3,475	3,525	0,05	m ³	75	75
a/c P 23 Valka -Vireši								
32	Pavasra plūdos bojāta caurteka , tās posmi sadalījušies , bojāti un nav turpmāk izmantojami	Plastmasas caurtekas ar diametru 0,5m	34,720			m	11	11
33	Ūdens straume izskalojusi ceļa segumu.	Nesaistīta seguma atjaunošana	34,710	34,730	0,02	m ³	30,0	30,0
34	Ceļa sāngrāvis pieskalotas ar smilti un minerāl grunti	Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtnē	2,175	2,225	0,05	m ³	75	75
35	Pavasra plūdos bojāta caurteka , tās posmi sadalījušies , bojāti un nav turpmāk izmantojami	Plastmasas caurtekas ar diametru 0,6m	36,480			m	11	11

36	Ūdens straume izskalojusi ceļa segumu.	Nesaistīta seguma atjaunošana	36,470	36,490	0,02	m ³	30,0	30,0
37	Ceļa sāngrāvis pieskalotas ar smilti un minerāl grunti	Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtņē	36,455	36,505	0,05	m ³	75	75
a/c V376 Ape - Adams								
38	Pavasra plūdos bojāta caurteka , tās posmi sadalījušies , bojāti un nav turpmāk izmantojami	Plastmasas caurtekas ar diametru 0,8m	6,980			m	11	11
39	Ūdens straume izskalojusi ceļa segumu.	Nesaistīta seguma atjaunošana	6,970	6,990	0,02	m ³	30,0	30,0
40	Ceļa sāngrāvis pieskalotas ar smilti un minerāl grunti	Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtņē	6,955	7,005	0,05	m ³	75	75
41	Pavasra plūdos bojāta caurteka , tās posmi sadalījušies , bojāti un nav turpmāk izmantojami	Plastmasas caurtekas ar diametru 0,8m	7,400			m	11	11
42	Ūdens straume izskalojusi ceļa segumu.	Nesaistīta seguma atjaunošana	7,390	7,410	0,02	m ³	30,0	30,0
43	Ceļa sāngrāvis pieskalotas ar smilti un minerāl grunti	Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtņē	7,375	7,425	0,05	m ³	75	75
a/c V379 Karva - Rezaka								
44	Pavasra plūdos bojāta caurteka , tās posmi sadalījušies , bojāti un nav turpmāk izmantojami	Plastmasas caurtekas ar diametru 0,5m	4,020			m	11	11
45	Ūdens straume izskalojusi ceļa segumu.	Nesaistīta seguma atjaunošana	4,010	4,030	0,02	m ³	30,0	30,0
46	Ceļa sāngrāvis pieskalotas ar smilti un minerāl grunti	Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtņē	3,995	4,045	0,05	m ³	75	75
a/c V378 Alsvīki - Adams								
47	Pavasra plūdos bojāta caurteka , tās posmi sadalījušies , bojāti un nav turpmāk izmantojami	Plastmasas caurtekas ar diametru 0,5m	6,110			m	11	11
48	Ūdens straume izskalojusi ceļa segumu.	Nesaistīta seguma atjaunošana	6,100	6,120	0,02	m ³	30,0	30,0
49	Ceļa sāngrāvis pieskalotas ar smilti un minerāl grunti	Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtņē	6,085	6,135	0,05	m ³	75	75

VAS "Latvijas Valsts ceļi" VR Alūksnes nodaļas vadītājs

J.Priednieks

VAS "Latvijas Valsts ceļi" VR Alūksnes nodaļas būvinženieris

V.Melecis

AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Alūksnes ceļu rajona Alūksnes nodaļas vadītājs

I.Muceniks